



# SC-F6300 Series

# Посібник оператора

---

CMP0175-00 UK

---

## Авторські права та торгові марки

Без попереднього письмового дозволу Seiko Epson Corporation жодну частину цього документа не можна відтворювати, зберігати в пошуковій системі або передавати в будь-якому вигляді й будь-якими засобами: електронними, механічними, фотографічними, шляхом відеозапису або іншим способом. Інформація, яка міститься в цьому документі, призначена лише для застосування до принтера Epson. Корпорація Epson не несе відповідальності за жодні наслідки застосування цієї інформації до інших принтерів.

Seiko Epson Corporation та її філії не несуть відповідальності за шкоду, збитки, витрати або видатки покупця цього продукту чи третіх сторін, завдані в результаті нещасного випадку, неправильного або неналежного використання цього продукту, його несанкціонованих модифікацій, виправлень і змін або ж (за винятком США) будь-якого недотримання інструкцій з експлуатації й технічного обслуговування, наданих Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не несе відповідальності за будь-яку шкоду або проблеми, що виникнуть у результаті використання будь-яких параметрів або будь-яких продуктів споживання, відмінних від тих, які призначені корпорацією Seiko Epson як Original Epson Products (оригінальні продукти Epson) або Epson Approved Products (продукти, затверджені корпорацією Epson).

Seiko Epson Corporation не несе відповідальності за будь-яку шкоду, завдану електромагнітним впливом будь-якого інтерфейсного кабелю, використаного у будь-який спосіб, якщо цей кабель не є продуктом, затвердженим корпорацією Seiko Epson.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION і їхні логотипи — зареєстровані торгові марки чи торгові марки Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS are registered trademarks of Apple Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

YouTube® and the YouTube logo are registered trademarks or trademarks of YouTube, LLC.

*Загальне повідомлення: інші назви продуктів, використані у даному документі, призначені лише для ідентифікації і можуть бути торговими марками відповідних власників. Epson відмовляється від усіх та будь-яких прав на ці товарні знаки.*

© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

## **Зміст**

### **Авторські права та торгові марки**

### **Перегляд посібників**

Значення символів. . . . .	4
Малюнки. . . . .	4
Перегляд відеопосібників. . . . .	4

### **Назви частин**

Передня частина. . . . .	5
Повзунок. . . . .	6
Внутрішня частина. . . . .	6
Перехідник рулонного паперу. . . . .	7

### **Основні операції**

Примітки щодо роботи з папером. . . . .	8
Примітки щодо завантаження паперу. . . . .	8
Завантаження та виймання рулонного паперу . . . . .	9
Установлення перехідника для рулонного паперу. . . . .	9
Завантаження рулонного паперу. . . . .	10
Відрізання рулонного паперу. . . . .	11
Виймання рулонного паперу. . . . .	12
Налаштування для завантаженого паперу. . . . .	14
Заміна паперу. . . . .	16

### **Технічне обслуговування**

Час виконання різних операцій технічного обслуговування. . . . .	17
Регулярне технічне обслуговування. . . . .	17
Заправлення та заміна витратних матеріалів. . . . .	19
Обслуговування у разі погіршення якості друку. . . . .	19
Необхідні матеріали. . . . .	22
Заходи безпеки під час технічного обслуговування. . . . .	23
Заправлення чорнила. . . . .	24
Проміжок часу для заправлення чорнил. . . . .	24
Процедура повторного заправлення чорнила. . . . .	25
Утилізація відпрацьованого чорнила. . . . .	31
Підготовка та час заміни. . . . .	31





Лічильник відпрацьованого чорнила. . . . .	32
Заміна Waste Ink Bottle (Ємність для відпрацьованого чорнила). . . . .	32
Прочищення забитих сопел. . . . .	33
Друк шаблонів для перевірки. . . . .	34
Очищення друкувальної головки. . . . .	35
Як поводитися з використаними витратними матеріалами. . . . .	35

### **Інформація про запасні частини для технічного обслуговування**

Пакети з чорнилом. . . . .	37
Інші. . . . .	38

## Перегляд посібників

### Значення символів

 <b>Попередження.</b>	Попереджень слід дотримуватися, щоб запобігти серйозному травмуванню.
 <b>Застереження.</b>	Застережень слід дотримуватися, щоб запобігти травмуванню.
 <b>Важливо.</b>	Важливих вказівок слід дотримуватися, щоб уникнути пошкоджень цього виробу.
<b>Примітка.</b>	Примітки містять важливу або додаткову інформацію щодо експлуатації цього виробу.
	Вказує на пов'язаний вміст.

### Малюнки

Малюнки можуть дещо відрізнятися від моделі, що використовується. Пам'ятайте про це, використовуючи цей посібник.

### Перегляд відеопосібників

Ці відеопосібники завантажено на YouTube, і вони показують, як виконувати технічне обслуговування.


Клацніть [Epson Video Manuals] у верхній частині сторінки *Online Manual (Електронний посібник)* для перегляду відеопосібників, і виконайте зазначені нижче кроки.

[Epson Video Manuals](#)

Ви також можете виконати наведені нижче кроки, щоб відкрити YouTube.


- 1 Відкрийте YouTube (<https://youtube.com>).
- 2 Введіть [Epson Video Manuals (LFP)] у полі пошуку у верхній частині екрана.
- 3 Клацніть [Epson Video Manuals (LFP)] у результатах пошуку.
- 4 Виберіть у списку відео, яке потрібно переглянути, для моделі, що використовується.

Якщо під час відтворення відео не відображаються субтитри, клацніть піктограму субтитрів, яку показано на зображенні нижче.

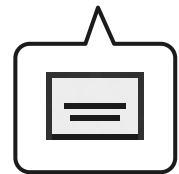

# Назви частин


## Передня частина

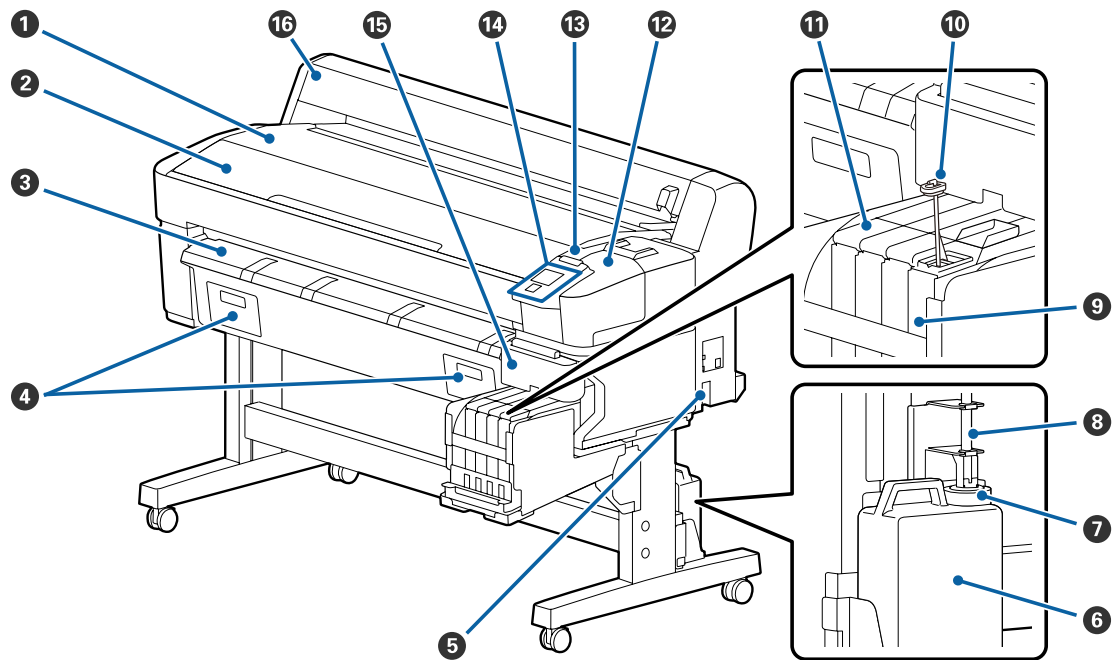

- |  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| ① Опора ролону   | ⑦ Заглушка                           | ⑫ Кришка відсіку обслуговування |
| ② Кришка принтера  | ⑧ Трубка для відпрацьованого чорнила | ⑬ Сигнальна лампа               |
| ③ Напрямна для виходу паперу                             | ⑨ Картридж з чорнилами               | ⑭ Панель керування              |
| ④ У цьому принтері не використовується                   | ⑩ Ручка для розмішування             | ⑮ Бічна кришка                  |
| ⑤ Гніздо для кабелю живлення змінним струмом             | ⑪ Повзунок                           | ⑯ Кришка рулонного паперу       |
| ⑥ Waste Ink Bottle (Ємність для відпрацьованого чорнила) |                                      |                                 |


Назви частин

## Повзунок

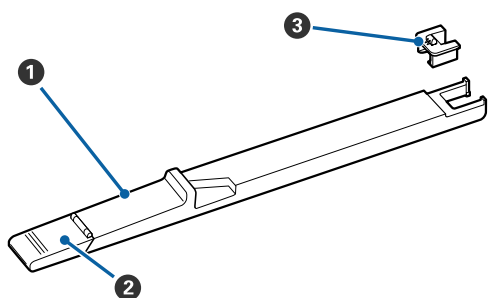


- ❶ Повзунок
- ❷ Кришка вхідного отвору для чорнила
- ❸ Блок мікросхеми

## Внутрішня частина

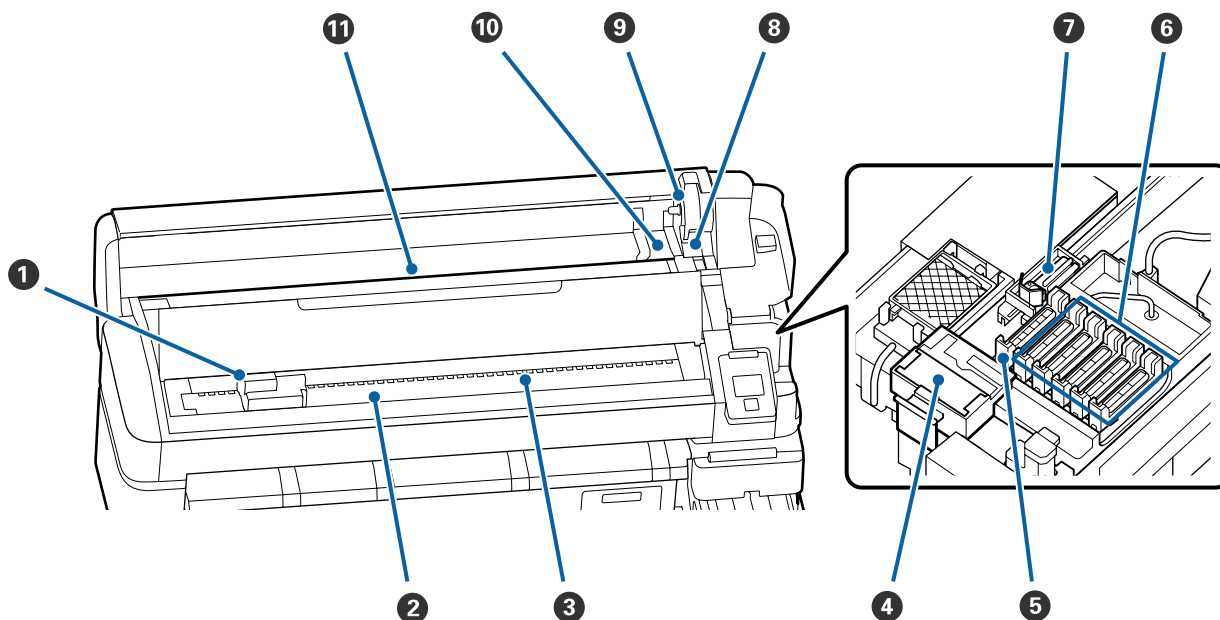

- |                       |          |          |                               |                        |                                      |           |                           |                      |                                 |                     |
|-----------------------|----------|----------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|
| ❶ Друкувальна головка | ❷ Тигель | ❸ Ролики | ❹ Пристрій очищення обтирачів | ❺ Ковпачки всмоктувача | ❻ Ковпачки антивисихального пристрою | ❼ Обтирач | ❽ Стопорний важіль ролика | ❾ Тримач перехідника | ❿ Напрявні перехідника пристрою | ⓫ Проріз для паперу |
|-----------------------|----------|----------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|

## Перехідник рулонного паперу

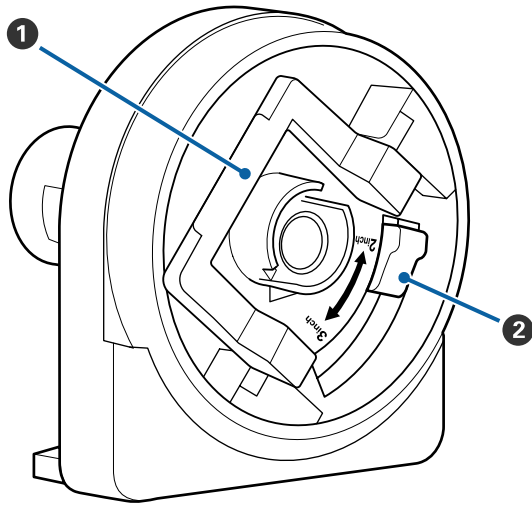

❶ Стопорний важіль перехідника

❷ Розмірний важіль


## Основні операції

### Примітки щодо роботи з папером

Якщо під час роботи з папером не дотримуватися зазначених нижче заходів безпеки, на поверхню паперу може налипати невелика кількість пилу та ворсу, що спричинятиме появу крапель чорнила на результатах друку або засмічення сопел.


**Не кладіть папір у розкритому вигляді безпосередньо на підлогу.**

Папір необхідно скрутити та вкласти в його оригінальну упаковку для зберігання.

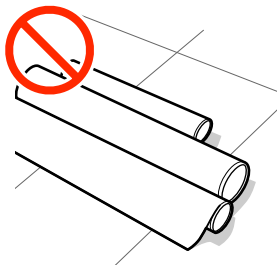

**Не носіть папір, притискаючи його поверхнею до одягу.**

Тримайте папір в індивідуальній упаковці до моменту його завантаження у принтер.

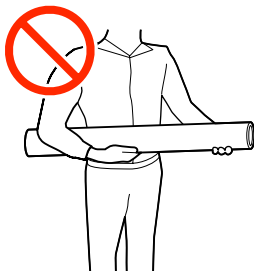

### Примітки щодо завантаження паперу

**⚠ Застереження.**


*Не тріть руками краї паперу. Краї паперу гострі та можуть поранити руки.*

**Завантажуйте папір безпосередньо перед друком.**

Притисні ролики можуть залишати відтиск на папері, залишеному у принтері. Це також може спричинити хвилястість або скрученість паперу, і в результаті — проблеми з подачею паперу або подряпання друкувальної головки.

**Не завантажуйте папір, якщо правий і лівий краї нерівні.**

Якщо папір завантажено, але правий і лівий краї рулону нерівні, проблеми з подачею паперу можуть спричинити зміщення паперу під час друку. Закрутіть рулон, щоб вирівняти краї, або використовуйте рулон без такої проблеми.

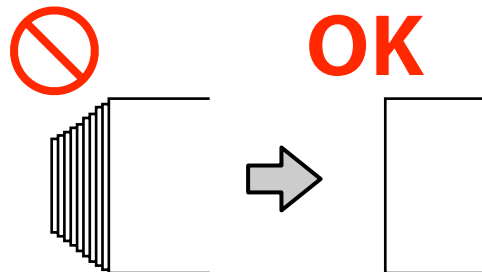

**Папір, який не можна використовувати.**

Не використовуйте складений, потертий, розірваний, брудний папір. Папір може піднятися вгору, торкнутися друкувальних головок і пошкодити їх.

Не використовуйте папір, потертий по краях рулону, зім'ятий, порваний тощо, як показано на зображенні нижче.



## Основні операції




### Завантаження та виймання рулонного паперу

Завантажуйте папір після встановлення перехідників для рулонного паперу, що входять до комплекту постачання.

### Установлення перехідника для рулонного паперу





- 1 Покладіть папір на опору ролика у верхній частині принтера.

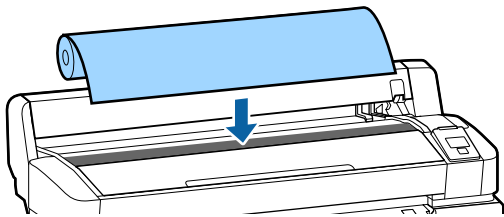



- 2 Перемістіть розмірні важелі двох перехідників, що входять до комплекту постачання, відповідно до розміру серцевини рулону рулонного паперу, який потрібно завантажити.

3-inch core

2-inch core

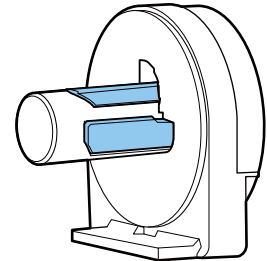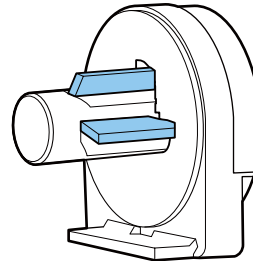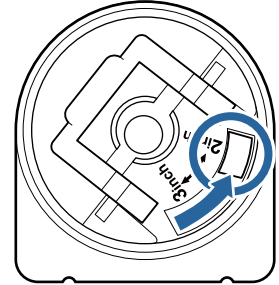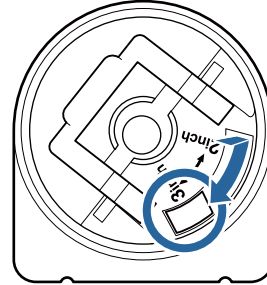


- 3 Підніміть стопорний важіль перехідника, щоб вивільнити стопор на кожному з двох перехідників для рулонного паперу.

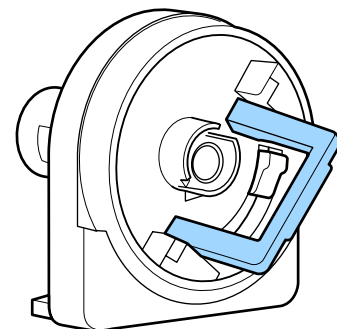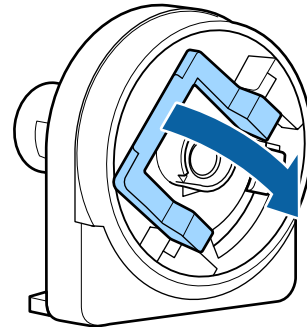


## Основні операції

- 4** Підніміть стопорний важіль перехідника, щоб вивільнити стопор на кожному з двох перехідників для рулонного паперу.  
Натисніть на перехідники, щоб вони щільно без прозору ввійшли в рулон.

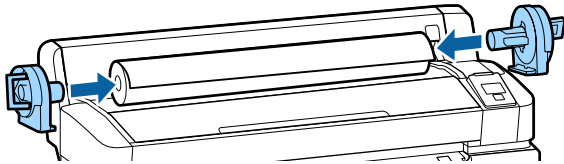



- 5** Зафіксуйте перехідники, опустивши стопорні важелі.

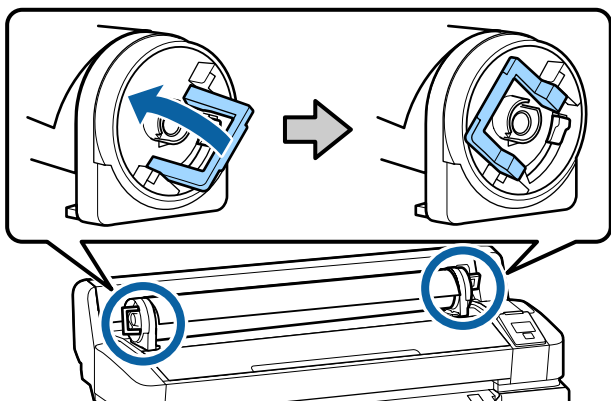


## Завантаження рулонного паперу


Кнопки, що використовуються у вказаних нижче параметрах

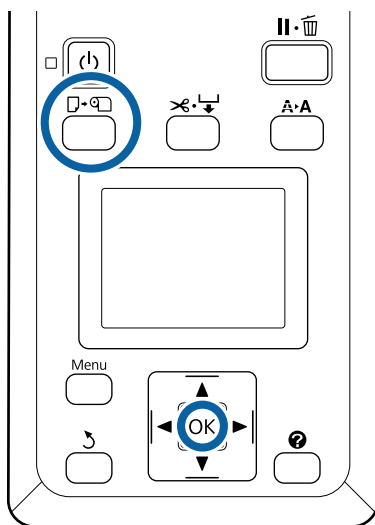

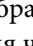
- 1** Перевірте, що на екрані відображено напис **Press  and load paper.**, після чого відкрийте кришку рулонного паперу.

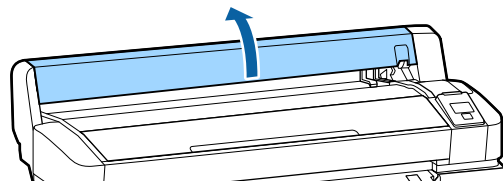


- 2** Перевірте, що стопорний важіль тримача перехідника піднято.

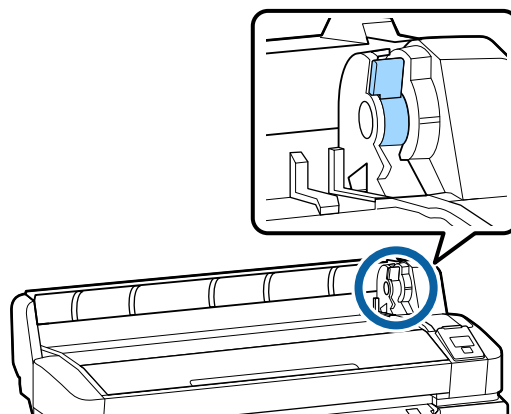


- 3** Пересуньте рулонний папір праворуч, доки він не торкнеться напямної перехідника. Потім повільно просувajte рулон усередину за напрямними перехідника.

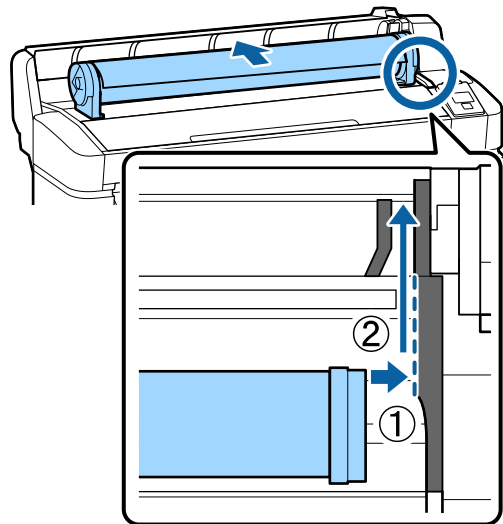

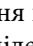
- 4** Натисніть на панелі керування кнопку . Перевірте, що на дисплеї виділено напис **Roll Paper** і натисніть кнопку **OK**.

## Основні операції


- 5** Переконайтеся, що рулонний папір не провисає, а його кінець — не протерто; вставте кінець у проріз для паперу, після чого витягніть його з передньої частини принтера.

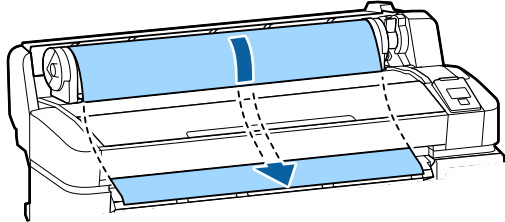
**Примітка.**

Не торкайтеся поверхні паперу, на якій буде здійснено друк. Після завантаження рулонного паперу, обертайте перехідники для рулонного паперу, як показано на малюнку, щоб здійснити подачу паперу.

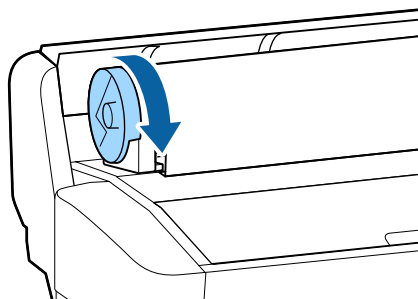


- 6** Опустіть стопорний важіль рулонного паперу, після чого натисніть кнопку ОК.

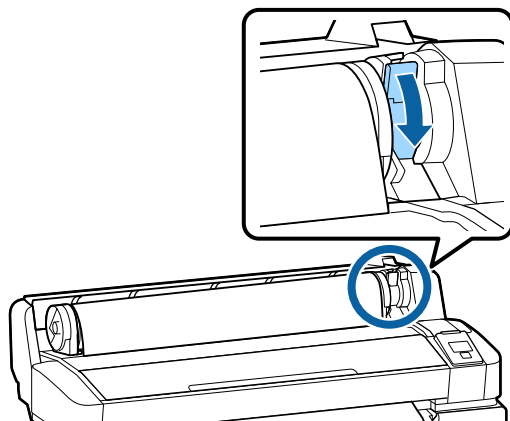

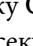

Якщо передній край паперу розміщено не горизонтально або відрізано неакуратно, край рулонного паперу можна обрізати за допомогою вбудованого різального пристрою, натиснувши кнопку ОК та кнопку  протягом п'яти секунд.

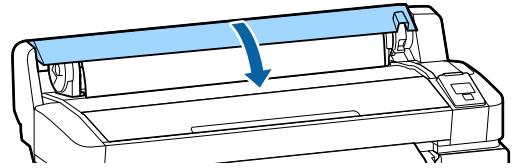
- 7** Закрийте кришку рулонного паперу.



- 8** Перевірте тип паперу.  
Буде відображено попередні налаштування типу паперу та залишок.


Щоб виконати друк із поточними налаштуваннями, натисніть кнопки /, щоб виділити напис **Keep Settings Above**, після чого натисніть кнопку ОК.

Неправильний вибір типу паперу може призвести до проблем із якістю друку. Докладніше про налаштування типу паперу та залишку див. нижче.

 [«Налаштування для завантаженого паперу» на сторінці 14](#)



## Відрізання рулонного паперу

Для відрізання рулонного паперу після друку можна скористатися одним із двох способів, наведених нижче.

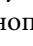


- Auto Cut:**  
Відріжте рулонний папір автоматично після друку кожної сторінки за допомогою вбудованого різального пристрою.
- Відрізання вручну:**  
Щоб відрізати папір за допомогою вбудованого різального пристрою, натисніть кнопку . Для відрізання вручну друкується лінія відрізу, яку можна використовувати, як напрямну для відрізання за допомогою вбудованого різального пристрою.

## Основні операції

### Примітка.

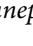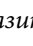- ❑ Відрізання рулонного паперу займає деякий час.
- ❑ Інколи рулонний папір не вдасться відрізати за допомогою вбудованого різального пристрою. Скористайтеся різакон, який можна придбати в магазині. Під час використання стороннім різакон, виконуйте нижченаведені вказівки. Натисніть кнопку . Для подачі паперу не відпускайте кнопку , щоб місце відрізу знаходилося нижче напрямної для виходу паперу. Відріжте папір ножицями або стороннім різакон.


## Способи налаштування

За допомогою кнопок   на панелі керування виберіть вкладку  і натисніть кнопку OK або кнопку меню. Коли буде відображено меню Setup, виберіть **Printer Setup > Roll Paper Setup > Auto Cut > ON**, після чого натисніть кнопку OK. Щоб виконати відрізання вручну, виберіть **OFF**. За замовчуванням для цього параметра вибрано значення ON.




## Спосіб відрізання вручну


Якщо для параметра **Auto Cut** вибрано значення **OFF**, виконати відрізання можна в будь-якому місці, згідно з нижченаведеною процедурою, після завершення друку.

Кнопки, що використовуються у вказаних нижче параметрах

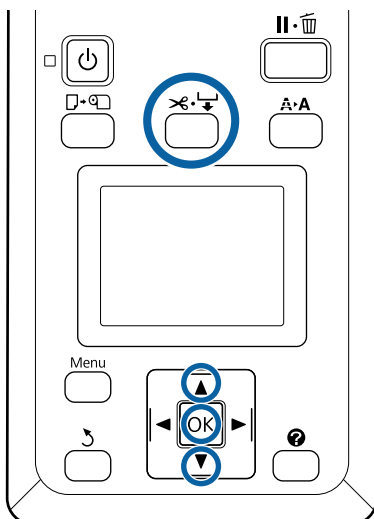

## Відрізання паперу вручну за допомогою вбудованого різального пристрою.

- 1 Натисніть кнопку . Дивлячись на внутрішню частину принтера, не відкриваючи кришку принтера, натисніть кнопку , щоб вирівняти місце відрізання по позначці  праворуч на внутрішній частині принтера.

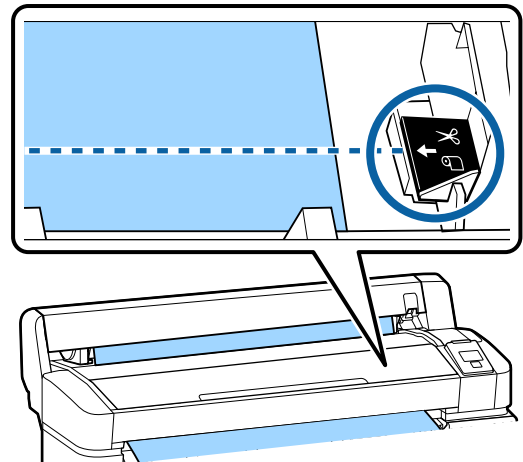

### Примітка.

Мінімальна довжина паперу, яку можна відрізати за допомогою вбудованого різального пристрою, становить 60–127 мм, і не може бути зміненою. Якщо відстань до місця відрізання коротіша найменшого значення, вказаного вище, необхідно здійснити автоматичну подачу паперу на цю довжину так, щоб лишилися поля. Відріжте поля за допомогою різакон, який можна придбати в магазині.

- 2 Натисніть кнопку OK.


Відрізання паперу здійснюється за допомогою вбудованого різального пристрою.

## Виймання рулонного паперу

У цьому розділі описано, як вийняти рулонний папір та зберігати його після друку. Притисні ролики можуть залишати відтиски на папері, залишеному у принтері.

## Основні операції

Кнопки, що використовуються у вказаних нижче параметрах

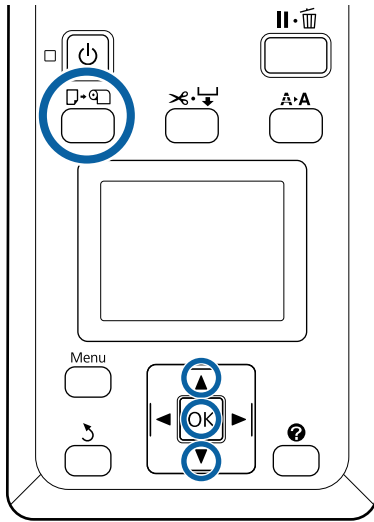

- 1 Перевірте готовність принтера, після чого натисніть кнопку . Буде відображено меню Load/Remove Paper.
- 2 Натисніть кнопки /, щоб виділити пункт **Remove Paper**, після чого натисніть кнопку **OK**.

**Примітка.**

Щоб точно виміряти залишок паперу, рекомендуємо відкрити вкладку та записати залишок паперу під час заміни рулонного паперу.


Щоб виконати вимірювання залишку рулонного паперу, необхідно ввести довжину рулонного паперу при його встановленні.

- 3 Папір буде скручено автоматично. Після скручування паперу, на дисплеї буде відображено **Press and load paper.**


**Примітка.**

Коли на дисплеї з'явиться напис **Turn roll paper adapter to wind up roll paper**, відкрийте кришку рулонного паперу та скрутіть папір уручну.


- 4 Відкрийте кришку рулонного паперу.

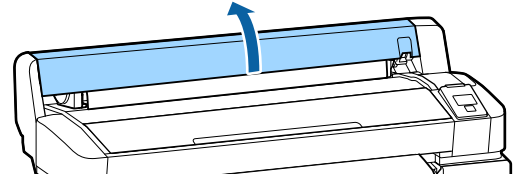


- 5 Підніміть стопорний важіль ролика.

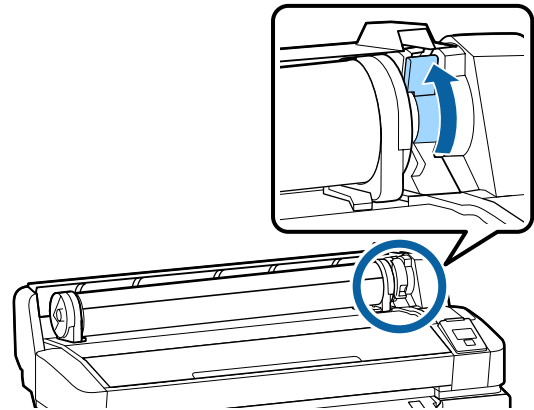


- 6 Тримаючи папір за перехідники ролика, перемістіть рулон на опору рулону.

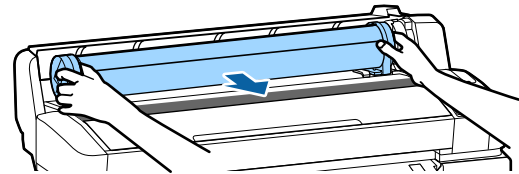

- 7 Підніміть стопорні важелі перехідників, щоб вивільнити перехідники рулонного паперу.

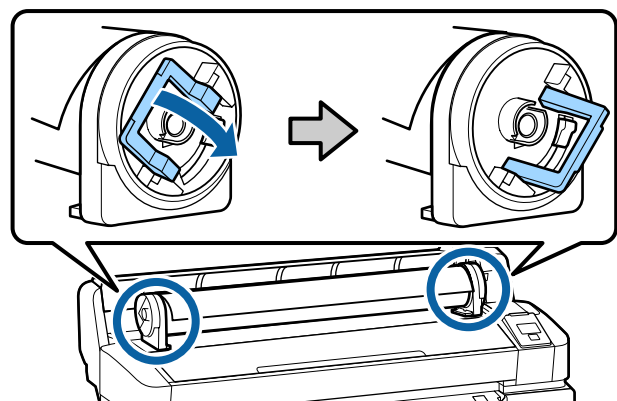

- 8 Вийміть перехідники рулонного паперу.

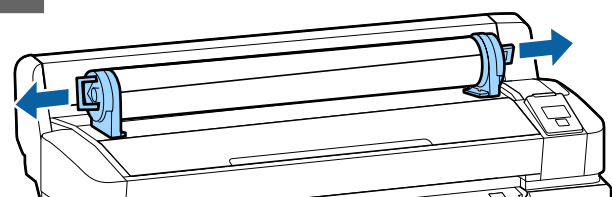

## Основні операції

Акуратно скрутивши рулонний папір зберігайте його в оригінальній упаковці.

9

Закрийте кришку рулонного паперу.

## Налаштування для завантаженого паперу

Після завершення завантаження паперу виконайте інструкції на панелі керування для налаштування завантаженого паперу.

### 1. Налаштуйте тип паперу

Це — найважливіше налаштування для отримання оптимального результату друку. Вибір неправильного типу паперу, який не відповідає завантаженому, може спричинити проблеми, як-от зминання або стирання.

#### Налаштування залишку

На заводі для цього параметра вибрано значення **ON**. Ви можете змінити його на **OFF**.




### 2. Налаштуйте довжину паперу

Приблизна кількість залишку паперу визначається за довжиною, яка налаштовується тут, та кількістю паперу, використаного під час виконання завдань друку. Кількість залишку паперу відображається в інформаційній області на вкладці **■**.

Цей екран з налаштуваннями не відображається, якщо для параметра залишку паперу вибрано значення **OFF**.


Кнопки, що використовуються у вказаних нижче параметрах

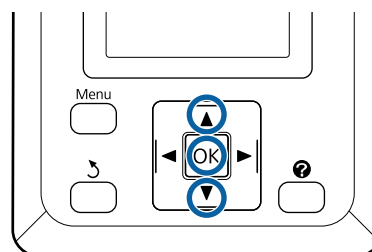


## Основні операції

- 1** Буде відображено попередні налаштування типу паперу та залишок. Переконайтеся, що у налаштуваннях друку для завантаженого паперу використовується номер виконаного вами налаштування.

Якщо завантажено новий папір, який ще не було налаштовано, виберіть непризначений номер, завершіть подачу паперу, після чого виконайте налаштування паперу.

Виконання налаштування паперу  
 *Посібник користувача* (Електронний посібник)

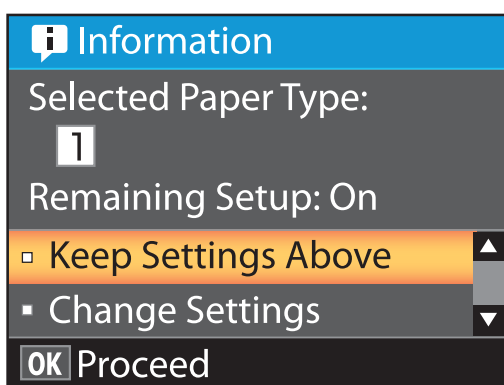

#### Щоб виконати друк за поточних налаштувань

Натисніть кнопки ▼/▲, щоб виділити пункт **Keep Settings Above**, після чого натисніть кнопку ОК.

Перейдіть до кроку 6.

#### Щоб змінити налаштування

Натисніть кнопки ▼/▲, щоб виділити пункт **Change Settings**, після чого натисніть кнопку ОК.

- 2** Виділіть налаштування, яке потрібно змінити, після чого натисніть кнопку ОК.
- 3** Виділіть параметр, після чого натисніть кнопку ОК.
- 4** Натисніть кнопку ⌂, щоб повернутися до діалогового вікна, показаного на кроці 2.
- 5** Після завершення налаштувань виділіть пункт **Exit**, після чого натисніть кнопку ОК.

- 6** Якщо значення **ON** вибрано для параметра **Remaining Setup**, з'явиться запрошення ввести довжину рулону.


За допомогою кнопок ▼/▲ виберіть значення від 5,0 до 999,5 м і натисніть кнопку ОК. Довжина паперу налаштовується кроками у 0,5 м.




Після короткої паузи на принтері з'явиться повідомлення **Ready**, що значить, що принтер готовий до друку. Передайте дані, які потрібно надрукувати, з комп'ютера.

## Заміна паперу


У цьому розділі описано, як замінити папір. Порядок заміни відображається на екрані панелі керування. Виконайте наведені нижче вказівки.

Кнопки, що використовуються у вказаних нижче параметрах

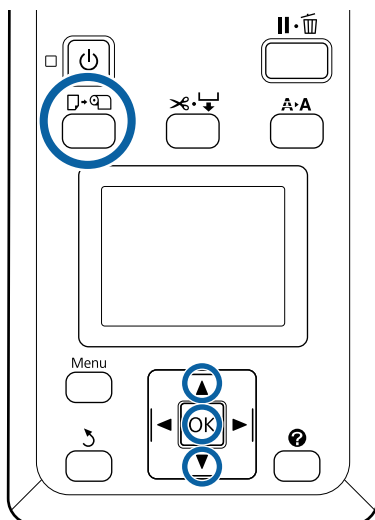

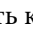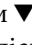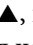- 1 Перевірте готовність принтера, після чого натисніть кнопку . Буде відображено меню Load/Remove Paper.
- 2 Натисніть кнопки /, щоб вибрати рулонний папір, після чого натисніть кнопку ОК.

**Примітка.**

Щоб виконати **Roll Paper Remaining**, необхідно ввести довжину рулонного паперу при його встановленні. Щоб точно виміряти залишок паперу, рекомендуємо відкрити вкладку  та записати залишок паперу під час заміни рулонного паперу.

- 3 Рулон скручується автоматично.

**Примітка.**

Коли на дисплеї з'явиться напис **Turn roll paper adapter to wind up roll paper**, скрутіть папір уручну.

4

Щоб завантажити папір для наступного завдання, виконайте вказівки на екрані.




# Технічне обслуговування

## Час виконання різних операцій технічного обслуговування

### Регулярне технічне обслуговування

Якщо продовжувати використовувати принтер, не очищаючи його, це може призвести до засмічення сопел, появи крапель чорнила або зміни кольору на результатах друку.

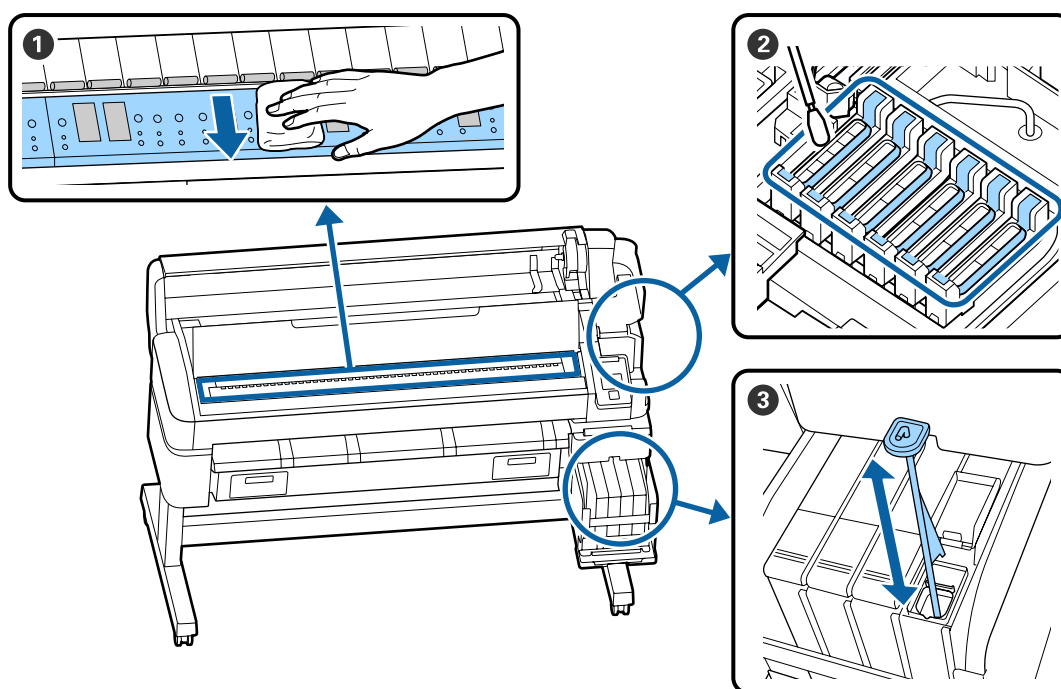

Час виконання	Компонент, який необхідно очистити
Один раз на тиждень	<b>② Очищення ковпачків</b> Процедура можна переглянути у відео на YouTube. <a href="#">📺 Epson Video Manuals</a>
	<b>③ Розмішування чорнила високої щільності</b> У разі використання чорнила високої щільності, переміщайте паличку для розмішування вверх-вниз протягом однієї секунди, повторюючи процедуру 15 разів.
Один раз на місяць	<b>① Очищення тигля</b> <a href="#">📖 Посібник користувача (Online Manual (Електронний посібник))</a>


## Технічне обслуговування

 **Важливо.**

*Принтер містить високоточні компоненти. Якщо до сопел на друкувальній головці налипне ворс або пил, якість друку знизиться.*

*Виконуйте регулярне очищення частіше залежно від середовища та паперу, що використовується.*


## Заправлення та заміна витратних матеріалів

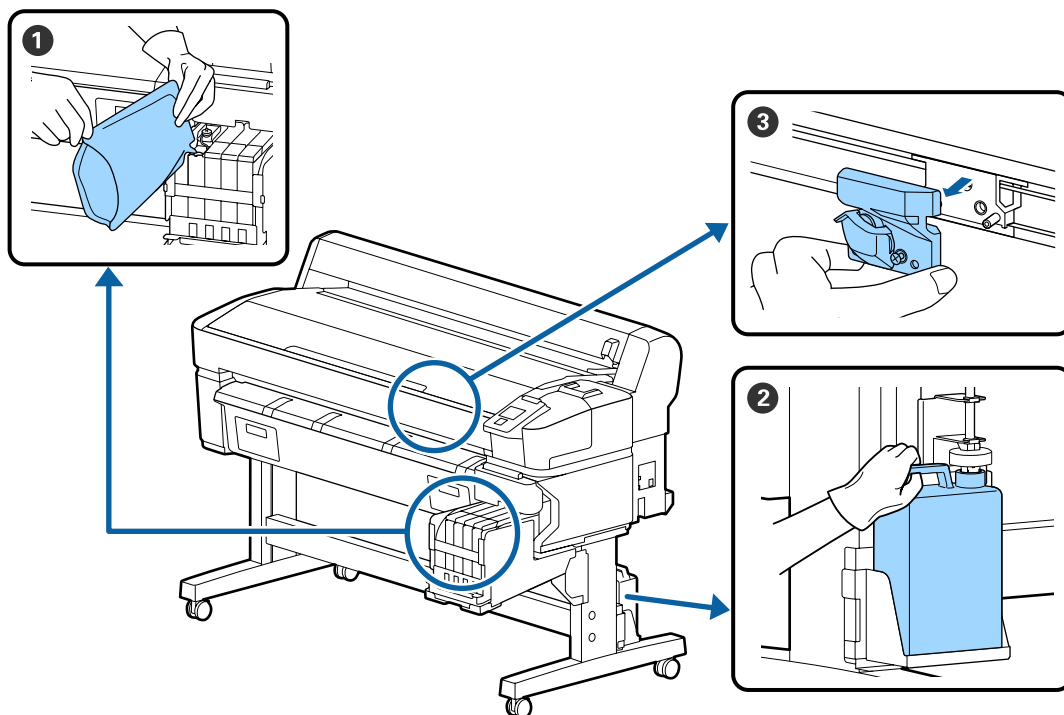

Час виконання	Компонент, який необхідно замінити
Якщо залишковий рівень чорнила становить 50 мм або менше	<b>1</b> Заправлення чорнила <a href="#">«Заправлення чорнила» на сторінці 24</a>
Коли на екрані панелі керування з'являється повідомлення про необхідність заміни компонента	<b>2</b> Ємність для відпрацьованого чорнила <a href="#">«Утилізація відпрацьованого чорнила» на сторінці 31</a>
Папір відрізано неакуратно/Краї відрізу потерто	<b>3</b> Різак <a href="#">Посібник користувача (Online Manual (Електронний посібник))</a>

## Обслуговування у разі погіршення якості друку

### У разі появи горизонтальних ліній або неправильних кольорів

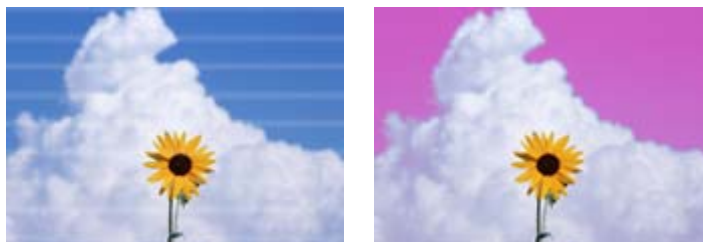

Виконуйте зазначену нижче процедуру, доки проблеми із якістю результатів друку не буде вирішено.

## Технічне обслуговування

### 1. Виконайте очищення друкувальної головки

Можна вибрати один із трьох рівнів очищення головки; **Execute (Light)**, **Execute (Medium)** або **Execute (Heavy)**.

Спочатку виконайте **Execute (Light)**. Виконайте **Execute (Medium)**, якщо на надрукованому шаблоні перевірки є тьмяні або відсутні сегменти; якщо сопла й далі забито, виконайте **Execute (Heavy)**.

 [«Почищення забитих сопел» на сторінці 33](#)



Якщо проблеми з якістю результатів друку не вирішено навіть після потрібного очищення головки

### 2. Виконайте очищення ковпачків

Очистьте їх, використовуючи комплект для очищення ковпачків, що входить до комплекту постачання. Перш ніж виконувати чищення, перегляньте наведену нижче інформацію.

 [«Необхідні матеріали» на сторінці 22](#)

 [«Заходи безпеки під час технічного обслуговування» на сторінці 23](#)

Процедуру очищення можна переглянути у відео на YouTube.

 [Epson Video Manuals](#)



Якщо проблеми з якістю результатів друку не вирішено навіть після очищення ковпачків.

### 3. Замініть обтирачі/пристрій очищення обтирачів

Для заміни потрібно мати запасний комплект обтирачів, призначений саме для цього принтера. Перш ніж виконувати заміну, перегляньте наведену нижче інформацію.

 [«Необхідні матеріали» на сторінці 22](#)

 [«Заходи безпеки під час технічного обслуговування» на сторінці 23](#)

Процедуру заміни можна переглянути у відео на YouTube.

 [Epson Video Manuals](#)

Якщо якість друку не покращилась, зверніться до дилера або служби підтримки Epson.

## Якщо з'являються краплі чорнила



Виконуйте зазначену нижче процедуру, доки проблеми із якістю результатів друку не буде вирішено.

## Технічне обслуговування

### 1. Виконайте очищення друкувальної головки

Можна вибрати один із трьох рівнів очищення головки; **Execute (Light)**, **Execute (Medium)** або **Execute (Heavy)**.

Спочатку виконайте **Execute (Light)**. Виконайте **Execute (Medium)**, якщо на надрукованому шаблоні перевірки є тьмяні або відсутні сегменти; якщо сопла й далі забито, виконайте **Execute (Heavy)**.

 [«Почищення забитих сопел» на сторінці 33](#)



Якщо проблеми з якістю результатів друку не вирішено навіть після потрібного очищення головки

### 2. Очистьте друкувальну головку

Для очищення потрібно мати запасний комплект для очищення головки, призначений сам для цього принтера. Перш ніж виконувати чищення, перегляньте наведену нижче інформацію.

 [«Необхідні матеріали» на сторінці 22](#)

 [«Заходи безпеки під час технічного обслуговування» на сторінці 23](#)

Процедуру очищення можна переглянути у відео на YouTube.

 [Epson Video Manuals](#)


Якщо якість друку не покращилась, зверніться до дилера або служби підтримки Epson.

## Необхідні матеріали

Перед початком очищення та заміни прочитайте зазначені нижче рекомендації.

Після повного використання деталей, що постачаються з принтером, придбайте нові витратні матеріали.

Підготуйте оригінальні частини під час заміни упаковок з чорнилами або виконання технічного обслуговування.

 [«Інформація про запасні частини для технічного обслуговування» на сторінці 37](#)

Якщо ваші рукавички зносилися, підготуйте доступні у продажу нітрилові рукавички.

### Захисні окуляри (доступні у продажу)

Захищають очі від чорнила та ink cleaner (засіб для очищення від чорнила).

### Маска (доступна у продажу)


Захищає ніс і рот від чорнила та ink cleaner (засіб для очищення від чорнила).

### Cap cleaning kit (Комплект для очищення ковпачка) (входить до комплекту постачання принтера)

Використовується для очищення ковпачків.

У наборі є такі елементи:

Після повного використання деталей, що постачаються з принтером, придбайте нові витратні матеріали.

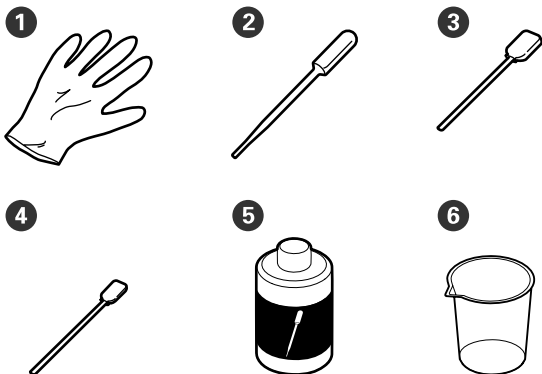

1 Рукавички (x2)

2 Піпетка (x2)

3 Палички для очищення — широкі (x50)


4 Палички для очищення — вузькі (x25)

5 Засіб для очищення ковпачків (x1)

6 Чашка (x1)

### Комплект для обслуговування головок (запасний)

Використовується для очищення друкувальної головки.

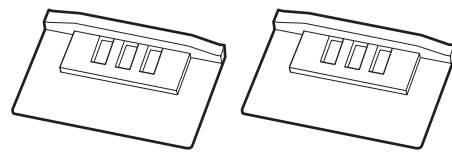

### Комплект обтирачів (запасний)

До складу комплекту входять обтирачі та пристрої очищення обтирачів.




1 Рукавички (x2)

2 Обтирачі (x2)

3 Пристрої очищення обтирачів (x2)

### Металевий або пластмасовий (PP/PE) лоток (можна придбати окремо)

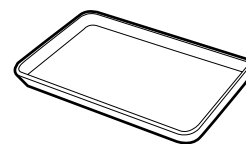

Використовується для складання приладдя для очищення, вийнятих витратних матеріалів або засобу для очищення ковпачків, налитого в чашку, що входить до комплекту постачання принтера.

## Технічне обслуговування

**М'яка тканина (доступна у продажу)**

Використовується для очищення тигля.  
Використовуйте матеріал, з якого, найвірогідніше, не залишатиметься ворс і який не генеруватиме статичну електрику.

## Заходи безпеки під час технічного обслуговування

Під час очищення та заміни частин зверніть увагу на зазначені нижче заходи безпеки.

**Застереження.**

- ❑ Під час проведення технічного обслуговування одягайте захисний одяг, включно із захистом для очей, рукавичками та маскою. У разі контакту чорнила, використаного чорнила або засобу для очищення ковпачків зі шкірою або в разі потрапляння цих речовин в очі чи в рот негайно виконайте зазначені нижче дії.
  - ❑ Якщо рідина залишилася на шкірі, змийте її великою кількістю води з милом. Якщо ви помічаєте, що на цій ділянці шкіри з'являється якась реакція, негайно зверніться до кваліфікованого лікаря.
  - ❑ Якщо чорнило потрапить в очі, негайно промийте їх водою. Ігнорування цього застереження може спричинити почервоніння ока або невелике запалення. Якщо з'являються інші проблеми, зверніться до кваліфікованого лікаря.
  - ❑ Якщо рідина потрапить у рот, негайно зверніться до лікаря.
  - ❑ У разі ковтання не провокуйте блювання. Негайно зверніться до лікаря. Якщо спровокувати блювання, речовини із шлунку можуть потрапити до трахеї, що є небезпечним.
  - ❑ Зберігайте пакети з чорнилом, використане чорнило та засіб для очищення ковпачків в місці, недоступному для дітей.
- ❑ Перш ніж продовжувати, вийміть папір із принтера.
  - ❑ Ніколи не торкайтесь ременів, мікросхем або будь-яких частин, які не потрібно очищувати. Ігнорування цього застереження може спричинити несправність або зниження якості друку.
  - ❑ Використовуйте виключно палички для очищення, що входять до комплекту постачання, або запасні. Інші типи паличок, які залишають ворс, пошкодять друкувальну головку.

## Технічне обслуговування

- ❑ Завжди використовуйте свіжі палички для очищення. У разі повторного використання паличок плями може бути навіть важче видалити.
- ❑ Не торкайтеся кінців паличок для очищення. Бруд з ваших рук може пошкодити друкувальну головку.
- ❑ Використовуйте виключно засіб для очищення ковпачків, призначений для виконання цієї функції. Використання інших засобів може спричинити несправність або зниження якості друку.
- ❑ Перед початком роботи торкніться металевого предмета, щоб зняти заряд статичної електрики.

## Заправлення чорнила


### Проміжок часу для заправлення чорнил

Якщо на екрані панелі керування відображено напис **Check Ink Levels**, негайно виконайте нижченаведені два пункти.

- ❑ Підготуйте пакет чорнила відповідного кольору.
- ❑ Перевірте рівень чорнила, і якщо він складає 50 мм або нижче дна чорнильного картриджа, замініть блок мікросхем та повторно заправте чорнило.

Друк неможливий, якщо напис **Refill Ink Tank** з'являється навіть для одного кольору. Якщо повідомлення **Check Ink Levels** відобразиться під час виконання завдання друку, можна замінити блок мікросхем та заправити чорнило, доки триває друк.

Підтримувані пакети з чорнилом

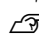 [«Інформація про запасні частини для технічного обслуговування» на сторінці 37](#)

### **Важливо.**


*Цей принтер оснащено системою попередження про залишок чорнил. Інформація про доступний обсяг чорнила в одній упаковці записується в мікросхемі, що постачається разом з новим пакетом з чорнилом. Після встановлення нового блоку мікросхем на принтері ця інформація записується у принтер.*

*Система попередження про залишок чорнил оцінює залишок відповідно до інформації, записаної у принтер для одного пакета з чорнилом, та умов використання чорнил, після чого відображає повідомлення. Для підтримання точності цієї системи необхідно замінити блок мікросхем та повторно заправити чорнило, якщо залишковий рівень чорнил складає 50 мм або нижче дна чорнильного картриджа.*

### Заряджання та збереження блоків мікросхем

Записування інформації про доступний обсяг чорнила на одній упаковці чорнила під час встановлення мікросхеми у принтері називається «заряджанням». Після заряджання блок мікросхем, який було встановлено у принтер, можна замінити блоком мікросхем, що постачається з наступним новим пакетом з чорнилом. Заміна новим блоком мікросхем після заряджання називається «збереженням». Шляхом збереження інформація про наявний об'єм чорнил в одному пакеті з чорнилом автоматично передається у принтер із збереженого блока мікросхем одночасно із заряджанням. Збереження можна виконати будь-коли, якщо індикатор приблизного обсягу чорнила перебуває на рівні від 1 до 6.

Після завершення збереження при зниженні обсягу чорнила попередження не відображається. Повторно заправте картридж одним пакетом чорнила, якщо залишковий рівень чорнила складає 50 мм або менше від дна чорнильного картриджа. Процедура заміни блоків мікросхем див. у кроках 2–6 на наступній сторінці. Перевірити, чи збережено блок мікросхем чи ні, можна за допомогою піктограм стану блоків мікросхем.

 [Посібник користувача \(Online Manual \(Електронний посібник\)\)](#)



## Процедура повторного заправлення чорнила

Спосіб заправлення залежить від типу чорнила. Використовуйте спосіб заправлення, що відповідає типу чорнила.

Перш ніж виконувати операції, перевірте «Сертифікат безпеки» та наведені нижче нотатки.

Його можна завантажити на своєму місцевому веб-сайті Epson.



### **Застереження.**

- ❑ Зберігайте пакети з чорнилом і відпрацьоване чорнило в недоступному для дітей місці.
- ❑ Під час виконання робіт з обслуговування надягайте захисні окуляри, рукавиці та маску.  
У разі контакту чорнила або відпрацьованого чорнила зі шкірою або в разі потрапляння цих речовин в очі чи в рот негайно виконайте зазначені нижче дії.
  - ❑ Якщо рідина залишилася на шкірі, змийте її великою кількістю води з милом. Якщо ви помічаєте, що на цій ділянці шкіри з'являється якась реакція, негайно зверніться до кваліфікованого лікаря.
  - ❑ Якщо чорнило потрапить в очі, негайно промийте їх водою. Ігнорування цього застереження може спричинити почервоніння ока або невелике запалення. Якщо з'являються інші проблеми, зверніться до кваліфікованого лікаря.
  - ❑ Якщо рідина потрапить у рот, негайно зверніться до лікаря.
  - ❑ У разі ковтання не провокуйте блювання. Негайно зверніться до лікаря. Якщо спровокувати блювання, речовини із шлунку можуть потрапити до трахеї, що є небезпечним.
- ❑ Під час повторного заправлення чорнил пам'ятайте про зазначені нижче заходи безпеки.
  - ❑ Відрізати сопло на пакеті з чорнилом слід дуже обережно. Якщо докласти забагато сили, чорнило може виплеснутись.
  - ❑ Не стискайте пакет із чорнилом руками занадто сильно після відкривання. Так можна вичавити чорнило з пакету.
  - ❑ При наливанні чорнила в чорнильний картридж нахилийте пакет із чорнилом повільно.


## Технічне обслуговування

**!** **Важливо.**

- ❑ Рекомендується використовувати лише оригінальні пакети з чорнилом Epson. Компанія Epson не гарантує якість і надійність чорнила інших виробників. Використання чорнил інших виробників може призвести до поломки, що виходить за межі гарантій, які надаються компанією Epson, і за певних обставин — до непередбачуваної поведінки принтера. Інформація про стан неоригінального блоку мікросхем може не відображатися; факт використання чорнила інших виробників реєструється для потреб технічного обслуговування.
- ❑ Оригінальне чорнило Epson, крім тих, що зазначені в цьому посібнику, може спричинити пошкодження, яке не покривається гарантійними умовами Epson.  
📄 [«Пакети з чорнилом» на сторінці 37](#)
- ❑ Не кладіть предмети на картридж з чорнилом і уникайте сильних ударів по ньому. Картридж з чорнилом може від'єднатися.  
Зверніться до дилера або в службу підтримки Epson.
- ❑ Не використовуйте, якщо змішано чорнила High Density Black і Black (Чорний). У разі заміни типу чорнила Black (Чорний), що використовується, картридж повинен замінювати тільки інженер з обслуговування. Заміна чорнила типу Black (Чорний) здійснюється за оплати. Зверніться до дилера або в службу підтримки Epson.

1

У разі відображення на екрані панелі керування напису **Check Ink Levels** перевірте рівень чорнила в картриджі.

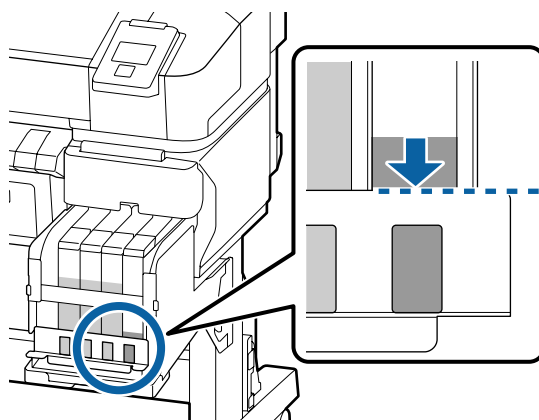

Переконайтеся, що рівень чорнила нижче верхнього краю металевої пластини. Якщо стан блока мікросхем на панелі керування — «збережено», перейдіть до кроку 7. Якщо не «збережено», перейдіть до кроку 2.

**Якщо рівень залишку чорнила вище верхнього краю металевої пластини**

Ви не зможете вилити все чорнило з нового пакету з чорнилом у чорнильних картридж. Продовжуйте використання доки рівень чорнила не досягне верхнього краю металевої пластини.

**Якщо рівень залишку чорнила нижче верхнього краю отвору**

Якщо рівень залишку чорнила падає нижче верхнього краю отвору, залишок може знаходитися нижче мінімального значення та друк може зупинитися. Негайно заправте картридж.

## Технічне обслуговування

**!** **Важливо.**

Якщо залишковий рівень чорнила вище верхнього краю отвору та з'явилося повідомлення **Refill Ink Tank**, необхідно замінити чорнильний картридж. Заміна та ремонт будуть виконані безкоштовно.


Під час заміни та ремонту чорнило з чорнильного картриджа утилізується. Це необхідно зробити тому, що дрібні частки бруду, пилу та інші сторонні частки, перемішані з чорнилом у чорнильному картриджі спричиняють несправність картриджа.

Проміжок часу між заміною чорнильних картриджів залежить від середовищ і умов використання.

Зверніться до дилера або в службу підтримки Epson.


2

Відкрийте бічну кришку.

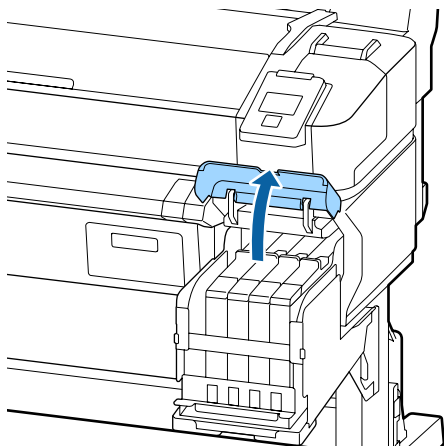

3


Зачепіть пальцем за заглиблення зверху на повзунку та потягніть його прямо на себе.

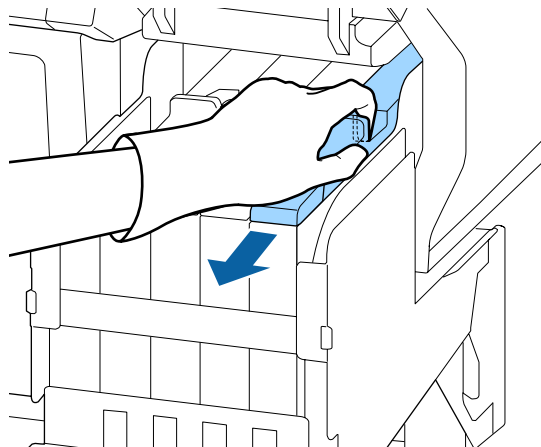**!** **Важливо.**

Не нахиляйте повзунок. У разі падіння блоку мікросхем, його може бути пошкоджено.

4


Витягніть мікросхему з повзунка.

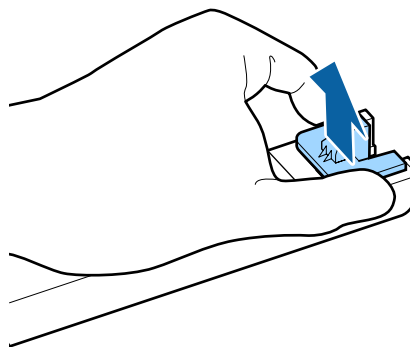


## Технічне обслуговування

- 5** Установіть блок мікросхем, що входить до комплекту постачання нового пакету з чорнилом.

Під час встановлення переконайтеся, що позначки на повзунку та блоці мікросхем одного кольору.

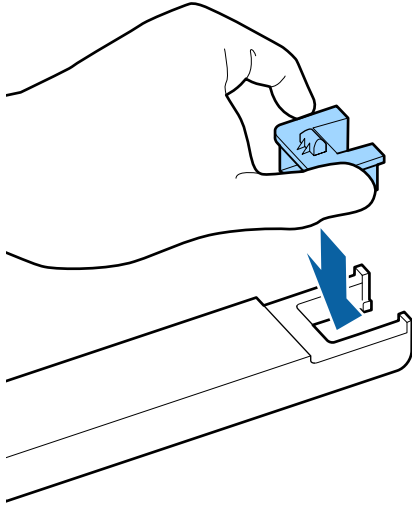


- 6** Тримайте повзунок горизонтально, вставте його. Закрийте бічну кришку.

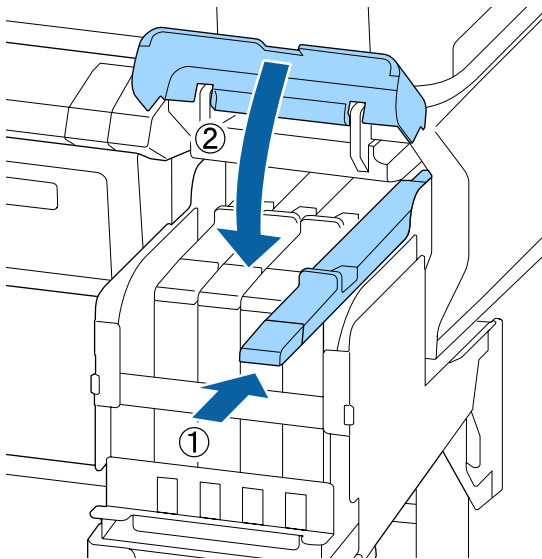**Важливо.**


Не штовхайте повзунок з надмірним зусиллям. Це може спричинити пошкодження.

- 7** Потрусіть новий пакет із чорнилом протягом 5 секунд 15 разів горизонтально, рухаючи пакетом приблизно на 5 см, як показано на ілюстрації.

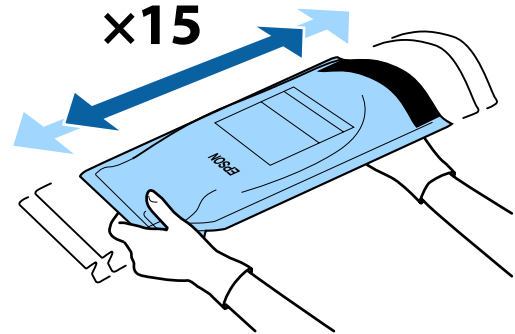

- 8** Перш ніж відкривати кришку вхідного отвору на повзунку, переконайтеся, що на екрані панелі керування немає попереджень або помилок.

Якщо є помилка або попередження, виконайте вказівки, щоб виправити їх, після чого переходьте до нижченаведеної операції.

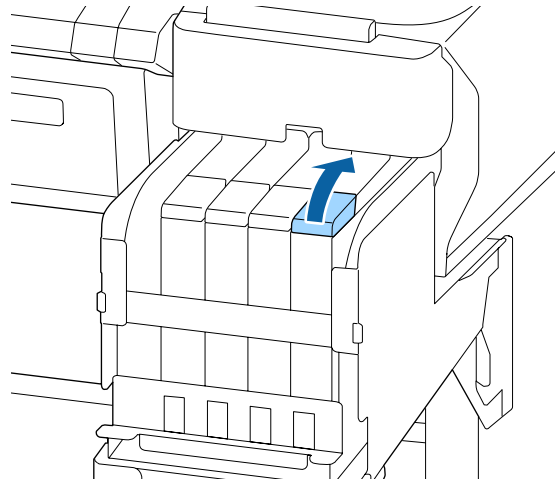

- 9** Зніміть кришку вхідного отвору для чорнила з чорнильного картриджа.


Спосіб зняття кришки вхідного отвору для чорнила може бути різним залежно від типу чорнила, що заправляється в картридж.

**Важливо.**

Знімайте кришку вхідного отвору для чорнила повільно. Якщо зняти кришку занадто швидко, чорнило може розплескатися.


## Технічне обслуговування

### Окрім чорнила High Density Black

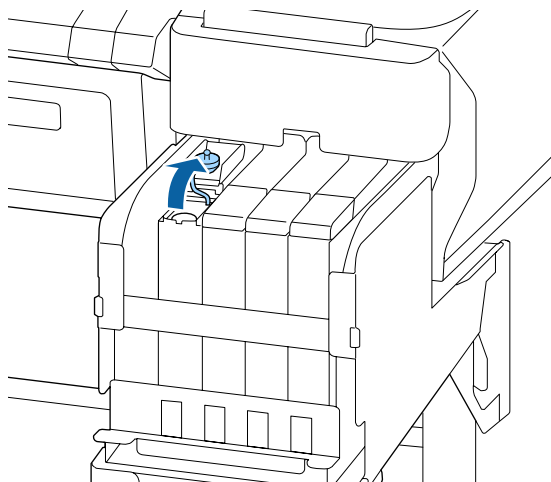


### Для чорнила High Density Black

- (1) Щоб зняти ковпачок вхідного отвору, візьміться за деталь, яку на ілюстрації позначено колом. Якщо ковпачок вхідного отвору знімати іншою деталлю, до неї пристане чорнило.

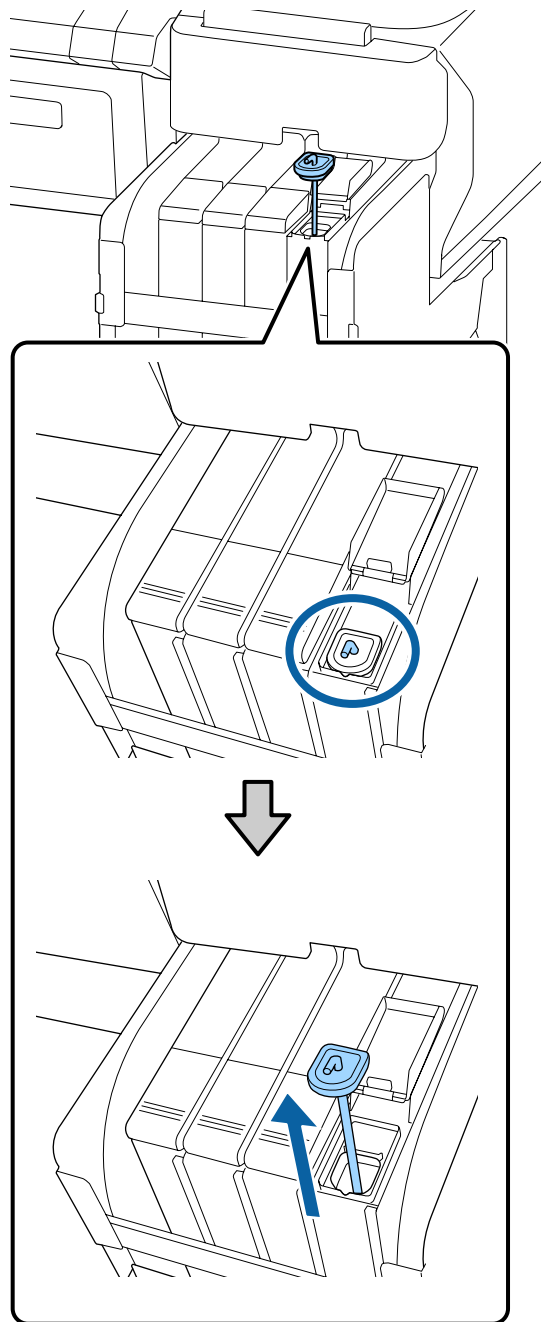


- (2) Зачепіть паличку для розмішування за виступ на чорнильному картриджі.

Технічне обслуговування

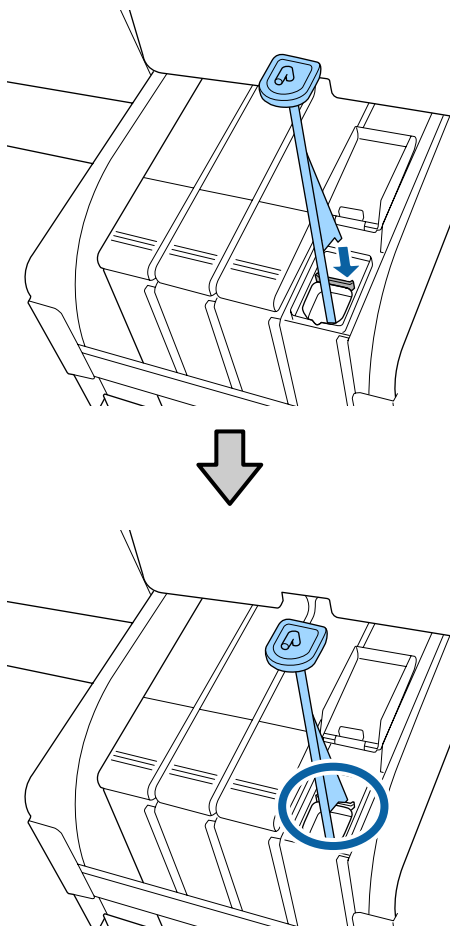


**10** Відірвіть край носика пакета з чорнилом.

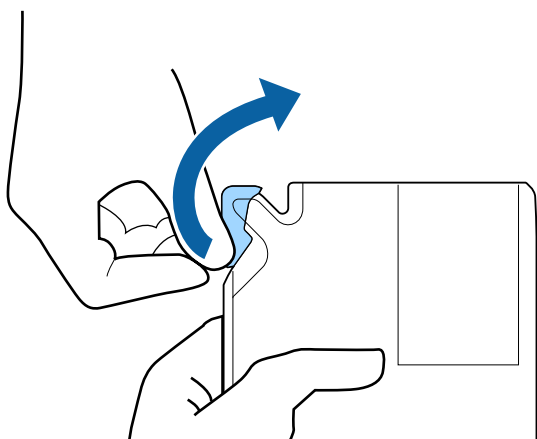

**11** Наповніть чорнильний картридж чорнилом з пакета.

Вставте носик пакета з чорнилом у виїмку вхідного отвору для чорнила на чорнильному картриджі та повільно нахиліть пакет, щоб вилити з нього чорнило.

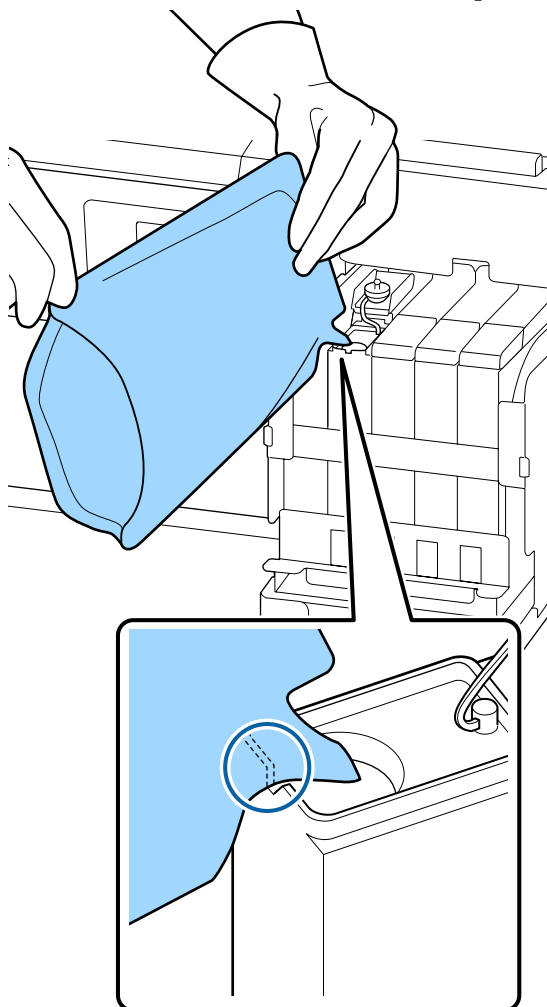

**!** **Важливо.**

Для одного заправлення використовуйте все чорнило в пакеті з чорнилом.


Не використовуйте чорнило з пакета з чорнилом для заправлення кількох різних чорнильних картриджів.

Це може спричинити неналежне відображення повідомлень від системи попередження про залишковий рівень чорнила.


## Технічне обслуговування

- 12** Повторно встановіть кришку на вхідний отвір для чорнила на чорнильному картриджі.

Спосіб установлення кришки вхідного отвору для чорнила може бути різним залежно від типу чорнила, що заправляється в картридж.

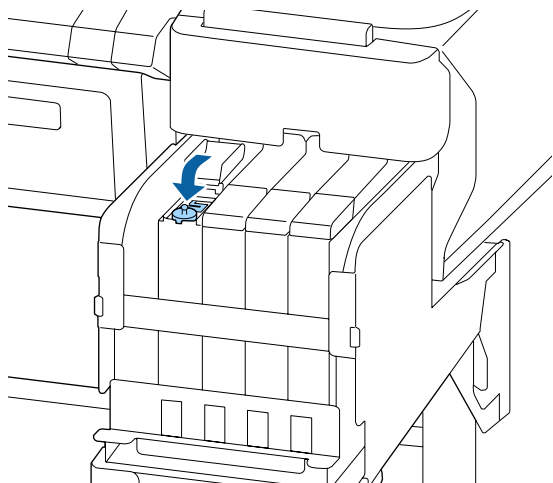
**Окрім чорнила High Density Black**

Для чорнила High Density Black

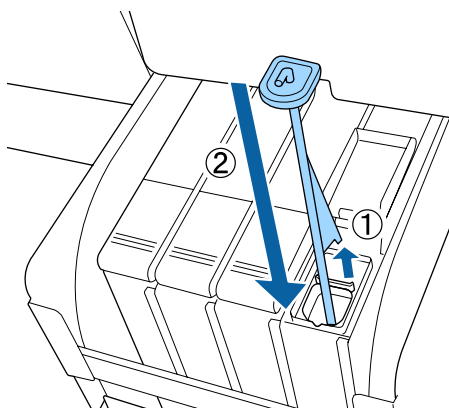**Важливо.**

Міцно притисніть униз кришку вхідного отвору для чорнила, щоб вона не від'єдналася. Якщо повзунок торкатиметься кришки вхідного отвору для чорнил під час витягнення, кришка може пошкодитись.

- 13** Закрийте кришку вхідного отвору для чорнила.

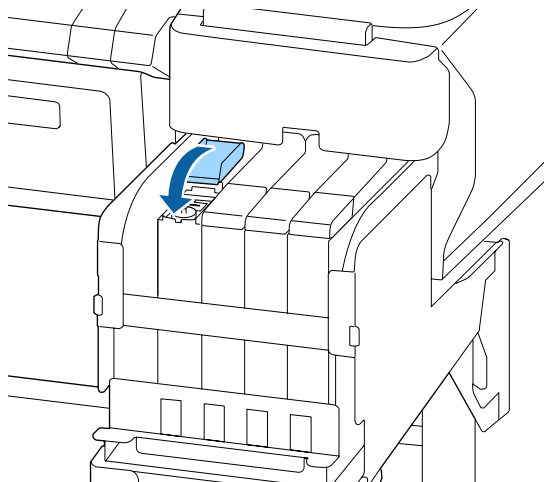

## Утилізація відпрацьованого чорнила

### Підготовка та час заміни

З'явиться повідомлення **Prepare empty waste ink bottle**.

Якнайшвидше підготуйте нову Waste Ink Bottle (Ємність для відпрацьованого чорнила).

Якщо необхідно замінити Waste Ink Bottle (Ємність для відпрацьованого чорнила) в поточний момент у зв'язку з тим, що принтер працюватиме вночі тощо, виберіть пункт **Replace Ink Bottle** у меню налаштування, а тоді замініть ємність. Якщо виконати заміну, не вибравши пункт **Replace Ink Bottle**, лічильник відпрацьованого чорнила працюватиме неправильно.

Докладніше про меню встановлення [Посібник користувача \(Online Manual \(Електронний посібник\)\)](#)

Лічильник відпрацьованого чорнила [«Лічильник відпрацьованого чорнила» на сторінці 32](#)



**!** Важливо.

Ніколи не від'єднуйте Waste Ink Bottle (Ємність для відпрацьованого чорнила) під час друку або очищення друкувальних голівок, якщо немає відповідних інструкцій на екрані. Відпрацьоване чорнило може протікати.

**З'явиться повідомлення Replace waste ink bottle and press **OK**.**

Негайно замініть Waste Ink Bottle (Ємність для відпрацьованого чорнила) на нову.

Процедура заміни

☞ «Заміна Waste Ink Bottle (Ємність для відпрацьованого чорнила)» на сторінці 32

## Лічильник відпрацьованого чорнила

Принтер використовує лічильник відпрацьованого чорнила для відстеження відпрацьованого чорнила та відображає повідомлення, коли лічильник досягає попереджувального рівня. Якщо дотримуватися інструкцій у повідомленні **Replace waste ink bottle and press **OK****, та замінити Waste Ink Bottle (Ємність для відпрацьованого чорнила) на нову, значення лічильника буде скинуто автоматично.

Якщо необхідно замінити ємність для відпрацьованого чорнила до появи повідомлення, виберіть пункт **Replace Ink Bottle** у меню налаштування.

☞ *Посібник користувача (Online Manual (Електронний посібник))*

**!** Важливо.

У разі заміни Waste Ink Bottle (Ємність для відпрацьованого чорнила) до появи повідомлення завжди скидайте значення лічильника відпрацьованого чорнила. Інакше час заміни Waste Ink Bottle (Ємність для відпрацьованого чорнила) у наступному повідомленні буде повідомлено неправильно.

## Заміна Waste Ink Bottle (Ємність для відпрацьованого чорнила)


Для заміни частин виконайте зазначену нижче процедуру.

Перш ніж почати процедуру, обов'язково ознайомтеся із вказаною нижче інформацією:

☞ «Заходи безпеки під час технічного обслуговування» на сторінці 23

**1**

Витягніть Waste Ink Bottle (Ємність для відпрацьованого чорнила) з тримача Waste Ink Bottle (Ємність для відпрацьованого чорнила).

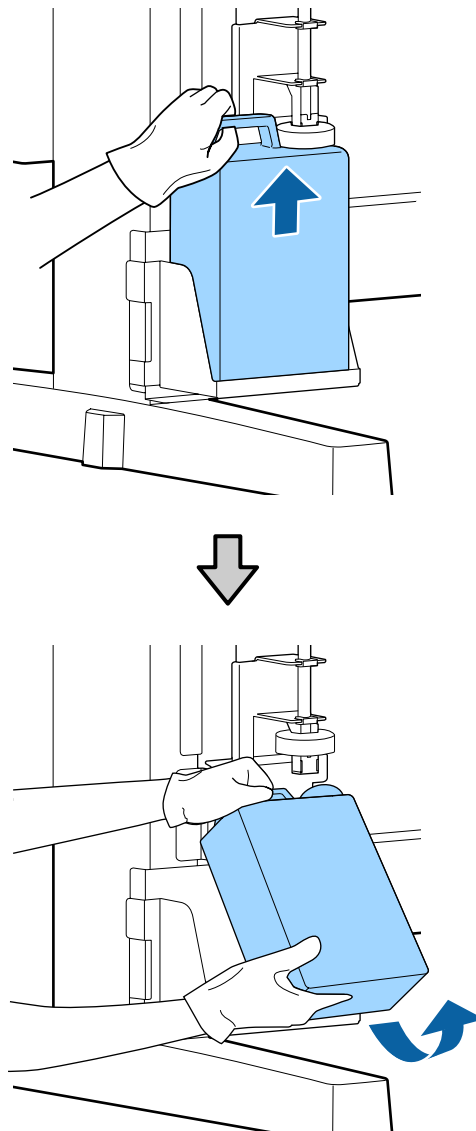



## Технічне обслуговування

Якщо внутрішню частину пробки забруднено, протріть її.


- 2** Вставте трубку для відпрацьованого чорнила в горлечко нової Waste Ink Bottle (Ємність для відпрацьованого чорнила) та вставте Waste Ink Bottle (Ємність для відпрацьованого чорнила) у тримач.

Герметично закрийте кришкою використану Waste Ink Bottle (Ємність для відпрацьованого чорнила).

**!** **Важливо.**

- Обов'язково переконайтесь, що трубку для відпрацьованого чорнила вставлено в горлечко ємності для відпрацьованого чорнила. Якщо трубку не буде вставлено в ємність, чорнило проллється на навколишню територію.*
- Для утилізації відпрацьованого чорнила потрібна кришка для Waste Ink Bottle (Ємність для відпрацьованого чорнила). Зберігайте кришку в безпечному місці; не викидайте її.*

- 3** Опустіть пробку.

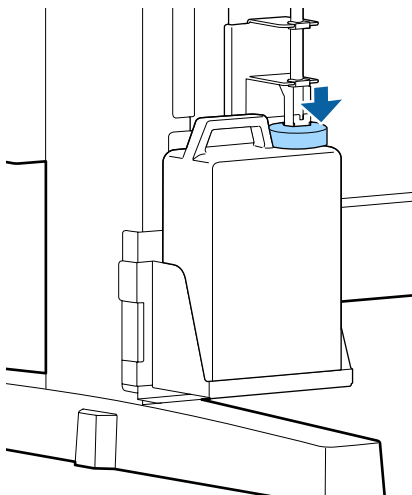


**!** **Важливо.**

*Перевірте, що пробка щільно прилягає до горловини ємності. Якщо пробку буде закрито негерметично, відпрацьоване чорнило може розплескатися та забруднити навколишню територію.*

- 4** Натисніть кнопку ОК.

- 5** Ще раз переконайтесь, що нову Waste Ink Bottle (ємність для відпрацьованого чорнила) встановлено правильно. Натисніть кнопку ОК, щоб скинути значення лічильника відпрацьованого чорнила.

 [«Як поводитися з використаними витратними матеріалами» на сторінці 35](#)

## Прочищення забитих сопел

Перевірте та послідовно виконайте наведені нижче операції, доки сопла не буде прочищено.

### Перевірка на предмет забитості сопел

Роздрукуйте шаблон перевірки, після чого перевірте нижченаведений вміст.

- Є забиті сопла?
- Котрий ряд сопел забито?



Якщо сопла забито

### Виконайте очищення друкувальної головки (легкий рівень)

Доступно три рівні очищення друкувальної головки; легкий (light), середній (medium) та інтенсивний (heavy).

Виконайте **Execute (Light)**, після чого роздрукуйте шаблон. За допомогою шаблону перевірте, чи сопла прочищено.



Якщо сопла все ще забито

### Виконайте очищення друкувальної головки (середній рівень)

Виконайте **Execute (Medium)**, після чого роздрукуйте шаблон. За допомогою шаблону перевірте, чи сопла прочищено.



Якщо сопла все ще забито

## Технічне обслуговування

**Виконайте очищення друкувальної головки (інтенсивний рівень)**

Виконайте **Execute (Heavy)**, після чого роздрукуйте шаблон. За допомогою шаблону перевірте, чи сопла прочищено.



Якщо сопла все ще забито

Принтер потребує внутрішнього очищення.

Виконайте наступні дії, відповідно до стану результатів друку.

У разі появи горизонтальних ліній або неправильних кольорів

Процедуру очищення можна переглянути у відео на YouTube.

[Epson Video Manuals](#)


Якщо з'являються краплі чорнила

Процедуру очищення можна переглянути у відео на YouTube.

[Epson Video Manuals](#)

**Друк шаблонів для перевірки**

Кнопки, що використовуються у вказаних нижче параметрах

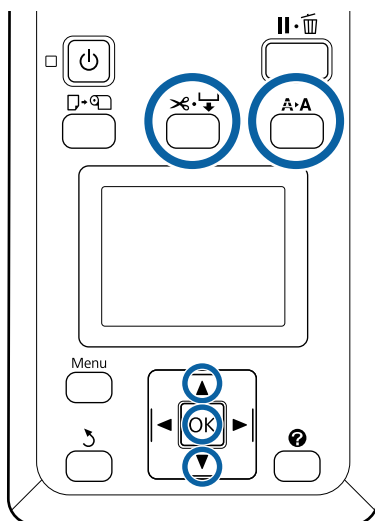**1**

Переконайтеся, що принтер готовий до друку. Натисніть кнопку **A·A**.

З'явиться меню Maintenance.

**2**

Переконайтеся, що напис **Nozzle Check** виділено, після чого натисніть кнопку **OK**.

З'явиться діалогове вікно підтвердження.

**3**


Натисніть кнопку **OK**, щоб надрукувати шаблон перевірки.


**4**


Перевірте шаблон перевірки сопел.


У разі завантаження паперу в додатковий пристрій ролика автоматичного захоплення папір не буде відрізано автоматично після друку шаблону перевірки. Якщо шаблон перевірки погано видно, можна подавати папір, виконавши нижченаведену процедуру, після чого виконати перевірку.

(1) Натисніть кнопку .

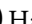(2) Натискайте кнопку  для подачі паперу, доки шаблон перевірки не стан добре видимим.


(3) Після перевірки шаблону перевірки натисніть , кнопку, щоб скрутити папір.

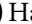(4) Натисніть кнопку , щоб повернутися до меню.

**Приклад чистих сопел**


На шаблоні перевірки сопел відсутні пропуски.

Виберіть **Exit**, після чого натисніть кнопку **OK**, щоб закрити меню налаштувань.

**Приклад забитих сопел**

Якщо деякі частини на шаблоні відсутні, виконайте очищення головки.

## Технічне обслуговування

 «Очищення друкувальної головки» на сторінці 35

 **Важливо.**

Перш ніж продовжувати роботу, потрібно обов'язково прочистити сопла всіх кольорів. Якщо під час друку після відновлення роботи залишаться забиті сопла (зокрема, забиті сопла кольорів, що не використовуються), прочистити забиття більше не вдасться.


## Очищення друкувальної головки

Якщо на шаблоні перевірки присутні тьмяні або відсутні ділянки, можливо вам вдасться прочистити сопла шляхом очищення друкувальної головки.

Якщо результат друку не містить тьмяних ділянок або інших проблем із кольором, очищення головки виконувати непотрібно.

### Процедура очищення головки.

Кнопки, що використовуються у вказаних нижче параметрах

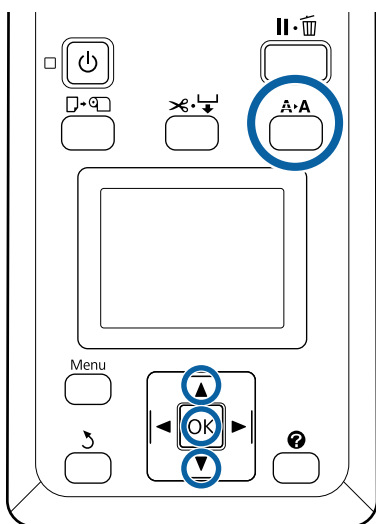

- 1 Переконайтеся, що принтер готовий до друку. Натисніть кнопку **A·A**. З'явиться меню Maintenance.

- 2 Натисніть кнопки **▼/▲**, щоб виділити пункт **Head Cleaning**, після чого натисніть кнопку **OK**.

- 3 Виберіть спосіб визначення рядів сопел для очищення.

#### All Nozzles

Перевірте надрукований шаблон і виберіть цей спосіб, якщо всі шаблони містять тьмяні або відсутні ділянки. Якщо ви вибрали **All Nozzles**, переходьте відразу до кроку 5.

#### Selected Nozzles

Перевірте надрукований шаблон і виберіть цей спосіб, тільки якщо деякі номери на шаблоні (ряди сопел) містять тьмяні або відсутні ділянки. Можна вибрати кілька рядів сопел.

- 4 Виберіть ряди сопел для чищення.

- Натисніть кнопки **▼/▲**, щоб виділити номери, що відповідають шаблону перевірки із тьмяними або відсутніми ділянками, після чого натисніть кнопку **OK** щоб їх вибрати.
- Після вибору всіх рядів сопел для очищення головки виділіть **Proceed**, після чого натисніть кнопку **OK**.

- 5 Виберіть рівень очищення, а тоді натисніть кнопку **OK**.

Спочатку виконайте **Execute (Light)**.

- 6 Буде виконано очищення головки. Після виконання очищення головки огляньте роздрукований шаблон перевірки, щоб переконатися, що всі головки очищено.

## Як поводитися з використаними витратними матеріалами

Зазначені нижче використані частини, на які налипло чорнило, класифікуються як промислові відходи.

## Технічне обслуговування

- Паличка для очищення
- Обтирач
- Пристрій очищення обтирачів
- Засіб для очищення ковпачків
- Пакети з чорнилом
- Відпрацьоване чорнило
- Waste Ink Bottle (Ємність для відпрацьованого чорнила)
- Комплект для обслуговування головки
- Папір після друку

Утилізуйте ці частини згідно з місцевими законами та нормативно-правовими вимогами. Наприклад, для утилізації зверніться до компанії, яка займається утилізацією промислових відходів. У такому випадку надішліть «Паспорт безпеки продукції» до компанії з утилізації промислових відходів.

Його можна завантажити на своєму місцевому веб-сайті Epson.

# Інформація про запасні частини для технічного обслуговування

Для отримання найновішої інформації відвідайте веб-сайт Epson (станом на лютий 2019 р.).

## Пакети з чорнилом

 **Важливо.**

Використання чорнила із неозначеного пакету з чорнилом може спричинити збій в роботі.

Epson не несе відповідальності за пошкодження або проблеми з принтером, які сталися внаслідок використання неозначених, неоригінальних пакетів із чорнилом.

Модель принтера	Назва виробу	Номер частини	
SC-F6300 SC-F6360	Пакети з чорнилом	Black (Чорний)	T46D1
		Cyan (Блакитний)	T46D2
		Magenta (Малиновий)	T46D3
		Yellow (Жовтий)	T46D4
		High Density Black	T46D8
SC-F6330	Пакети з чорнилом	Cyan (Блакитний)	T46H2
		Magenta (Малиновий)	T46H3
		Yellow (Жовтий)	T46H4
		High Density Black	T46H8
SC-F6340	Пакети з чорнилом	Cyan (Блакитний)	T46G2
		Magenta (Малиновий)	T46G3
		Yellow (Жовтий)	T46G4
		High Density Black	T46G8

## Інформація про запасні частини для технічного обслуговування

Модель принтера	Назва виробу		Номер частини
SC-F6380	Пакети з чорнилом	Black (Чорний)	T46F1
		Cyan (Блакитний)	T46F2
		Magenta (Малиновий)	T46F3
		Yellow (Жовтий)	T46F4
		High Density Black	T46F8

Рекомендується використовувати лише оригінальні пакети з чорнилом Epson. Компанія Epson не гарантує якість і надійність чорнила інших виробників. Використання чорнил інших виробників може призвести до поломки, що виходить за межі гарантій, які надаються компанією Epson, і за певних обставин — до непередбачуваної поведінки принтера. Інформація про стан неоригінального блоку мікросхем може не відображатися; факт використання чорнила інших виробників реєструється для потреб технічного обслуговування.

## Інші

Назва виробу	Номер виробу	Пояснення
Waste Ink Bottle (Ємність для відпрацьованого чорнила)	T7240	Ідентична Waste Ink Bottle (Ємність для відпрацьованого чорнила), яка постачається з принтером.
Head Maintenance Kit (Комплект для обслуговування головки) (крім моделі SC-F6380)	S210042	Використовується для очищення друкувальної головки.
Head Maintenance Kit (Комплект для обслуговування головки) (для моделі SC-F6380)	S210043	
Cap Cleaning Kit (Комплект для очищення ковпачка) (крім моделі SC-F6380)	S210053	Не відрізняється від комплекту для очищення ковпачків, що входить до комплекту постачання принтера.
Cap Cleaning Kit (Комплект для очищення ковпачка) (для моделі SC-F6380)	S210054	
Wiper Kit (Комплект засобів чищення) (крім моделі SC-F6380)	S210095	До складу входять обтирачі та пристрої очищення обтирачів.
Wiper Kit (Комплект засобів чищення) (для моделі SC-F6380)	S210096	
Auto Cutter Spare Blade (Змінне лезо автоматичного різального пристрою)	S902006	Запасний різальний пристрій.